

INFO

febi

14110
12976
24314
18691

SWAG

40 02 0025
40 02 0014
40 92 4314
40 15 0029

новий



старий



UA Увага!

Конструкцію ремінного шківa було змінено!

Незначний виступ на шківі старої конструкції може спричинити прискорене зношування бічної поверхні зубчастого ременя. Перекошування зубчастого ременя може призвести до його передчасного розриву та, як наслідок, до серйозного пошкодження двигуна.

Будь ласка, перевіряйте вміст комплекту зубчастого ременя перед встановленням, здійснійте заміну за потреби (план Opel 5614 430).

Зверніть увагу, що під час заміни шківa зубчастого ременя необхідно замінити зубчасте колесо колінчастого валу (Opel 0614 546 / febi 33695 / SWAG 40 93 3695) і також пружинний болт (Opel 0614 932, Torx). Крім того, в будь-якому випадку необхідно замінити насос охолоджуючої рідини (для двигунів 1.4 л та 1.6 л – febi 24314 / SWAG 40 92 4314 та для двигуна 1.8 л – febi 18691 / SWAG 40 15 0029). Монтаж має виконуватись виключно кваліфікованим персоналом. Виробник залишає за собою право на внесення змін; помилки та упущення виключені.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com