

# febi EXAKT



Qualità di alta precisione



## Kit distribuzione

febi 14110

adattabile per Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1.4 16 valvole e 1.6 16 valvole, Vectra B 1.6 16 valvole e 1.8 16 valvole eccetto X 1.8 XE (rif. comp. 1606 274)

### >> PROBLEMA:

La cinghia può strapparsi.

### >> CAUSA:

L'esecuzione del tendicinghia è stata modificata dal produttore del veicolo. La lieve sporgenza della vecchia versione (1) può causare una veloce abrasione del fianco della cinghia. Conseguentemente la cinghia fuoriesce in modo inclinato e può lacerarsi prematuramente. Ne possono derivare danni ingenti al motore.



### >> SOLUZIONE:

febi bilstein consiglia prima di montare il kit distribuzione febi 14110 di verificare la sporgenza del tendicinghia e eventualmente di sostituirlo con la nuova esecuzione (2) (Opel 5614 430). Il tendicinghia sostituito si adatta ora meglio alla cinghia e garantisce una durata maggiore.

Notate bene che ad ogni sostituzione del tendicinghia si devono cambiare anche l'ingranaggio dell'albero motore (3) (Opel 0614 546) e la vite (4) (Opel 0614 932 Torx).



Vauxhall 5614 430 plan



### >> ATTENZIONE:

Sostituite in ogni caso la pompa acqua!



febi 18691  
per il motore 1.8 l 16 valvole



febi 24314  
per motore 1.4 e 1.6 l 16 valvole

[www.febi.com](http://www.febi.com)

febi Italia srl

Via Enrico de Nicola, 25 | 10036 Settimo Torinese (TO) | Italy

Tel.: 011-8977558 | Fax: 011-8977623

E-mail: [febi@febiemanuela.191.it](mailto:febi@febiemanuela.191.it)

bilstein group

