




febiEXAKT



محرك مساحات الزجاج

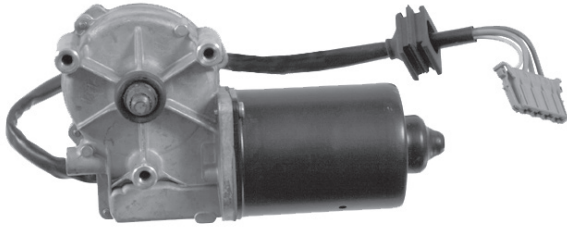

febi Nr. 22688

رقم مقارنة 202 820 23 08

مناسب لـ

Mercedes-Benz C-Klasse (W202)

<< مشكلة:

ينجم أثناء تشغيل محرك مساحات الزجاج ضوضاء تنقطع أحيانا أو بالكامل.


<< سبب:

يُشغل محرك مساحات الزجاج القضبان آلية الرفع لتشغيل ذراع مساحات الزجاج (أنظر الصورة ١ و ٢). نتيجة المؤثرات الخارجية يمكن قد تؤدي الى صعوبة حركة هذه المكونات.


عجلة المحرك المسننة هي من البلاستيك ويمكن أن تتلف بسهولة (أنظر الصورة ٣ و ٤). إذا كان يوجد خلل بالعجلة البلاستيكية المسننة، فالعجلة الحزونية للعجلة المسننة سوف لا تعمل بالكامل. وقد ينتج عن هذا، بأن مساحات الزجاج لن تعمل بشكل صحيح وستصدر أصوات و/أو تكون بدون وظيفتها بالكامل.

<< حل:


تتصح شركة febi bilstein، قبل تركيب محرك مساحات الزجاج febi 22688 أن يتم فحص سلاسة حركة القضبان والمكابس. وهذا يمكن أن يمنع تعطل محرك مساحات الزجاج بشكل مسبق.

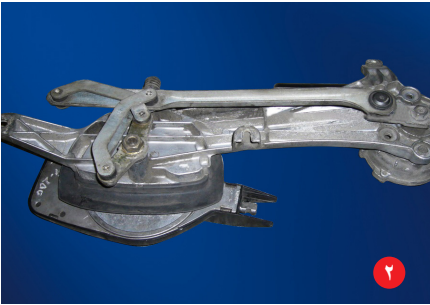


٢

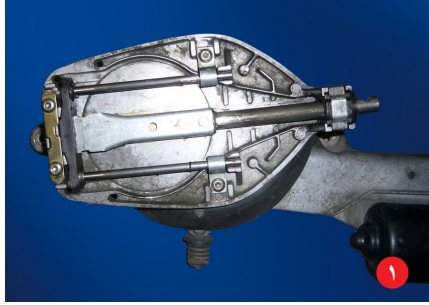

١

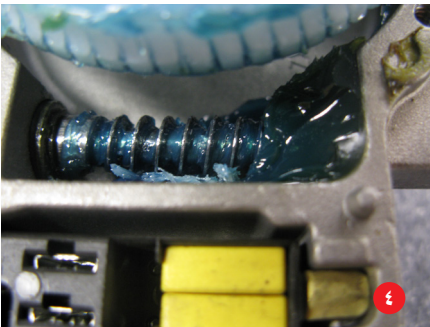

٤

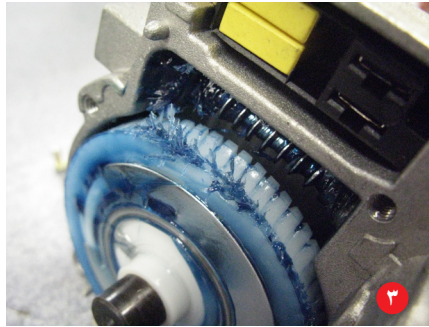

٣