



# febiEXAKT




## Moteur d'essuie-glace

### N° febi 22688

N° OE 202 820 23 08

À monter sur  
**Mercedes-Benz Classe C (W202)**

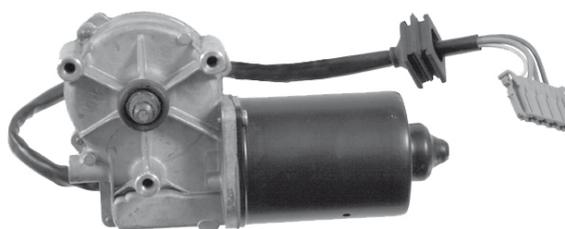

### >> PROBLÈME:

Le moteur d'essuie-glace est bruyant, s'arrête par intermittence ou tombe complètement en panne en cours d'utilisation.

### >> CAUSE:

Le moteur d'essuie-glace actionne des tringleries et un mécanisme de levage pour actionner le bras d'essuie-glace (se référer aux photos 1 et 2). Ces composants peuvent durcir en raison de facteurs externes.

La roue dentée du moteur en plastique peut facilement être endommagée (se référer aux photos 3 et 4). Si la roue en plastique dentée est défectueuse, le pignon usé n'actionne plus totalement la roue dentée. L'essuie-glace ne fonctionne ainsi plus correctement, devient bruyant et/ou ne parvient plus à fonctionner complètement.

### >> SOLUTION:

febi bilstein recommande de contrôler le déplacement libre des tringleries et des pistons de levage avant de monter un moteur d'essuie-glace febi 22688. Cela peut éviter que le moteur d'essuie-glace ne tombe en panne plus tôt que prévu.

