



febiEXAKT




Motorino tergicristalli

febi 22688

Rif. comp: 202 820 23 08

adattabile per
Mercedes Benz Classe C (W202)

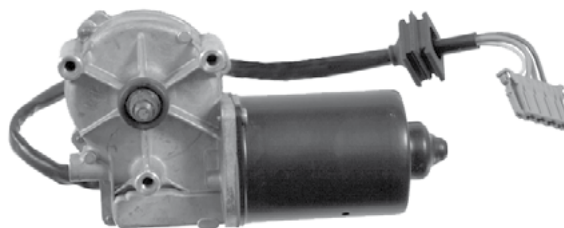

>> PROBLEMA:

Durante il funzionamento il motorino tergicristalli causa rumori, funziona ad intermittenza o non funziona del tutto.

>> CAUSA:

Il motorino tergicristalli aziona le aste ed un meccanismo di sollevamento per guidare il braccetto del tergicristalli (vedi foto 1 e 2). A causa di influenze esterne questi componenti possono diventare rigidi. La ruota dentata del motorino è realizzata in plastica e può essere danneggiata facilmente (vedi foto 3 e 4). Se la ruota dentata in plastica è difettosa l'ingranaggio a vite senza fine non aziona più la ruota dentata in modo completo. Ne consegue che il motorino tergicristalli non lavora più in maniera appropriata, fa rumore e/o non funziona più del tutto.

>> SOLUZIONE:

febi bilstein raccomanda di controllare che le aste e i pistoncini di sollevamento si muovano liberamente prima di montare il motorino febi 22688. Questo può prevenire una difettosità prematura del motorino tergicristalli.

