



febiEXAKT




Ruitenwissermotor

febi Nr. 22688

Vergel. nr. 202 820 23 08

passend voor
Mercedes-Benz C-klasse (W202)

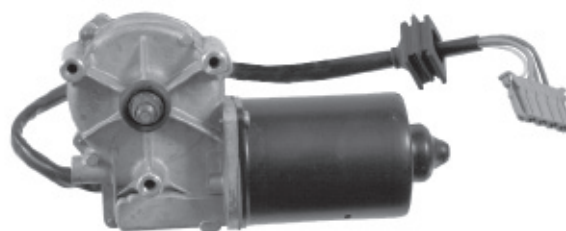

>> PROBLEEM:

Tijdens de werking maakt de ruitenwissermotor geluiden, hapert of valt helemaal uit.

>> OORZAAK:

De ruitenwissermotor activeert de stangen en het hefmechanisme dat de ruitenwisserarm aandrijft (zie foto's 1 en 2). Door invloeden van buitenaf kan het gebeuren dat deze componenten stroef worden. Het tandwiel van de motor is van kunststof en kan gemakkelijk beschadigd raken (zie foto's 3 en 4). Als het kunststof tandwiel defect is, wordt het niet meer in de volle omvang door het wormwiel bewogen. Dit heeft tot gevolg dat de ruitenwisser niet meer correct werkt, geluiden maakt en/of helemaal niet meer functioneert.

>> OPLOSSING:

febi bilstein adviseert om, alvorens de ruitenwissermotor febi 22688 in te bouwen, te controleren of de stangen en de zuiger soepel functioneren. Dit kan voorkomen dat de ruitenwissermotor vroegtijdig uitvalt.

