



febiEXAKT




Cam Silecek Motoru

febi no. 22688

Karşıl. No: 202 820 23 08

Uygun olduğu araç tipleri:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

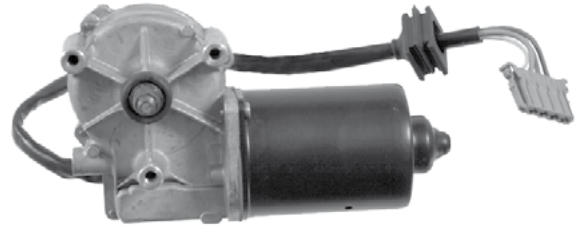

>> SORUN:

Silecek motorunun gürültülü çalışması, kesik kesik çalışması ya da tamamen çalışmaması.

>> SEBEP:

Silecek motoru, bir kaldırma mekanizması ve bağlantı kolları vasıtasıyla silecek kollarını hareket ettirir (1 ve 2 no'lu resimlere bakınız). Bu parçalar dış etkenler dolayısıyla sertleşebilir.

Silecek motorunun dişli çarkı plastikten yapılmıştır ve kolaylıkla hasarlanabilir (3 ve 4 no'lu resimlere bakınız). Eğer dişli üzerinde sorun varsa, dişli vidası, dişliyi gerektiği gibi çeviremeyecektir. Bu nedenle, silecek kolları düzgün çalışmayacak; gürültülü çalışma veya tamamen çalışmama sorunlarına neden olacaktır.

>> ÇÖZÜM:

febi bilstein'in tavsiyesi; febi 22688 numaralı silecek motoru araca takılırken, bağlantı noktalarının ve kaldırma mekanizması pistonlarının rahatça çalışıyor olduğunun kontrol edilmesidir. Böylece, silecek motorunda oluşabilecek erken sorunların önüne geçilmiş olunur.

