

febiexakt



Tendicatena

febi 21275

Rif. comp. 11 31 7 567 680

adattabile per **BMW E87 116i con** motori N45 115 PS / 85 KW



>> PROBLEMA:

La catena distribuzione salta via nonostante tutti i componenti siano montati adeguatamente. La catena che salta fuori può causare un funzionamento non uniforme e costante del motore e provocare danni al motore stesso.

Ciò riguarda i veicoli fabbricati tra Marzo 2004 e Agosto 2007.

>>CAUSA:

La versione originaria del tendicatena (rif. comp. 11 31 1 439 851) ha un foro più grande sopra la filettatura (si veda foto1). Il fabbricante del veicolo ha montato questa esecuzione del tendicatena sui veicoli di cui sopra. Ne consegue che la catena se sottoposta a carichi sfavorevoli può saltare via. Nei casi peggiori le valvole e i pistoni entrano in contatto tra loro causando un danno al motore. Questa versione è stata sostituita dal fabbricante del veicolo e non è più attiva.

>> SOLUZIONE:

febi raccomanda l'uso esclusivamente del tendicatena nella versione attuale febi 21275 (rif. comp. 11 31 7 567 680). Questo tendicatena ha un piccolo foro sotto la testa (si veda figura 2). Ciò garantisce una perfetta guida della catena in ogni condizione e ne impedisce la fuoriuscita.

>> ATTENZIONE:

Sul mercato si continua a trovare spesso la vecchia esecuzione del tendicatena. Anche la nuova esecuzione viene venduta, tuttavia non include il paraolio necessario.





febi 21275

febi Italia srl

Via Enrico de Nicola | 25 10036 Settimo Torinese (TO) | Italy

Tel. +39-011-8977558 Fax +39-011-8977623 febi@febiitalia.it