

febiEXAKT



Španer lanca

febi br. 33044

uporedni br. 4807 893

odgovara za

Opel 2.0 Turbo i 2.2 l benzinske motore



>> PROBLEM:

Iako su svi delovi pravilno montirani, može se čuti lupanje kao posledica produženja lanca. To može uzrokovati nepravilan rad motora, pa čak može dovesti i do oštećenja. Ovo se pre svega odnosi na motore Z22YH i Z22SE.

>> UZROK:

Blokiran španer lanca. Originalna verzija španera (uporedni br. 0636 549) je imala zeleni okrugli zaptivni prsten i gumiranu podlošku (pogledajte sliku 1). Proizvođači vozila su je ugrađivali u pomenute tipove motora, a od 2009. godine proizvodi se nova izmenjena verzija španera.

>> REŠENJE:

febi bilstein preporučuje korišćenje isključivo novog španera lanca febi 33044 (uporedni br. 4807 839). Kod njega se ispod glave nalazi gumirana metalna podloška (pogledajte sliku 2), čime se obezbeđuje pravilno okretanje lanca.

>> VAŽNO:

Prilikom zamene španera preporučujemo uvek i ugradnju novog lanca (febi 33043, uporedni br. 5636 396). Oba dela su sadržana u setovima lanaca febi 33042 (za Z22YH) i febi 33045 (za Z22SE).

>> NAPOMENA PRILIKOM MONTAŽE:

Kako bi se sprečilo preskakanje lanca prilikom rada motora, španer treba postaviti tek nakon što je lanac montiran. Dodatne informacije možete pronaći na priloženom febi info.

