



febi 101601

Αφορά:

Ford Transit 2.4 Tdci 00-06



GR

Μίζα

Πρόβλημα

Το μπουτόν της μίζας κάνει κλικ αλλά δεν ενεργοποιείται ή η μίζα δουλεύει με διακοπές.

Αιτία

Υπερβολική ποσότητα σιδηρούχου σκόνης που παράγεται από την σταδιακή φθορά του Βολάν Διπλής Μάζας (Dual-Mass Flywheel). Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μίζα, μολύνοντας τα μαγνήτες του ηλεκτρομοτέρ και τον άξονα του πινιόν.

Λύση

Αφαιρέστε το κιβώτιο ταχυτήτων και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα του συμπλέκτη και Βολάν Διπλής Μάζας που απαιτούν αντικατάσταση. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε την ελαττωματική μίζα. Αν δεν γίνει αυτό, η καινούρια μίζα θα μολυνθεί και θα παρουσιάσει βλάβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε: partsfinder.bilsteingroup.com