



GR

Καλώδιο για τον αισθητήρα εκκεντροφόρου

Πρόβλημα

Η λυχνία προειδοποίησης διαχείρισης κινητήρα είναι αναμμένη και στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα έχουν καταγραφεί διάφοροι κωδικοί σφάλματος που σχετίζονται με τους αισθητήρες οξυγόνου.

Αιτία

Δυσλειτουργία ενός ή και των δύο αισθητήρων οξυγόνου, λόγω μεταφοράς λαδιού κινητήρα μέσω τριχοειδούς δράσης προς την καλωδίωση του κινητήρα. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει τους αισθητήρες μέσω της ηλεκτροβαλβίδας ελέγχου εκκεντροφόρου.

Λύση

Ελέγξτε όλους τους αισθητήρες οξυγόνου για εισχώρηση λαδιού και αντικαταστήστε τους εάν είναι απαραίτητο.

Ελέγξτε όλες τις ηλεκτροβαλβίδες ελέγχου εκκεντροφόρου για διαρροές λαδιού και αντικαταστήστε τις εάν είναι απαραίτητο.

Εντοπίστε οποιαδήποτε άλλη μόλυνση που έχει προκληθεί από απώλεια λαδιού κινητήρα και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες επισκευές.

Τοποθετήστε το σετ καλωδίων αντάπτορα 10 10 7574 μεταξύ της ηλεκτροβαλβίδας ελέγχου εκκεντροφόρου και της καλωδίωσης του κινητήρα. Τα λεπτά χάλκινα χιτώνια που ενσωματώνονται σε αυτό το καλώδιο αντάπτορα εμποδίζουν τη διάδοση του λαδιού, μειώνοντας τον κίνδυνο μελλοντικών ηλεκτρονικών βλαβών. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός καλωδίου αντάπτορα για κάθε ηλεκτροβαλβίδα ελέγχου εκκεντροφόρου που είναι τοποθετημένη στο όχημα.

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και διορθώστε την εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε: partsfinder.bilsteingroup.com