

febi 14110



passend für:

Opel Corsa B, Tigra A,
Astra F 1,4 16V und 1,6 16V,
sowie Vectra B 1,6 16V und 1,8 16V



Zahnriemenkit

DE

Problem

Der Zahnriemen kann reißen.

Ursache

Die Ausführung der Riemenscheibe wurde seitens des Fahrzeugherstellers geändert. Der leichte Überstand der alten Riemenscheibe (1) kann einen schnelleren Abrieb der Zahnriemenflanke verursachen. Dies hat zur Folge, dass der Zahnriemen schräg abläuft und vorzeitig reißen kann. Ein kapitaler Motorschaden kann verursacht werden.

Lösung

febi empfiehlt, vor dem Einbau des Zahnriemenkits febi 14110, die Riemenscheibe auf einen Überstand zu prüfen und ggf. durch die neue Version (2) (Opel 5614 430 plan) zu ersetzen. Die ausgetauschte Riemenscheibe harmonisiert nun besser mit dem Zahnriemen und garantiert eine längere Lebensdauer. Beachten Sie zudem, dass nach Erneuerung der Riemenscheibe das Kurbelwellenrad (3) (Opel 0614 546) und die Dehnschraube (4) (Opel 0614 932 Torx) zu ersetzen sind.

Achtung

Tauschen Sie in jedem Fall die Wasserpumpe aus!



febi 24314
für 1,4 l und
1,6 l 16V Motor



febi 18691
für den 1,8 l
16V Motor



Opel
5614 430 plan

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com