




febi 14110

odgovara za tipve vozila:

Opel Corsa B, Tigra A

Astra F 1,4 16V i 1,6 16V

kao i Vectra B 1,6 16V i 1,8 16V

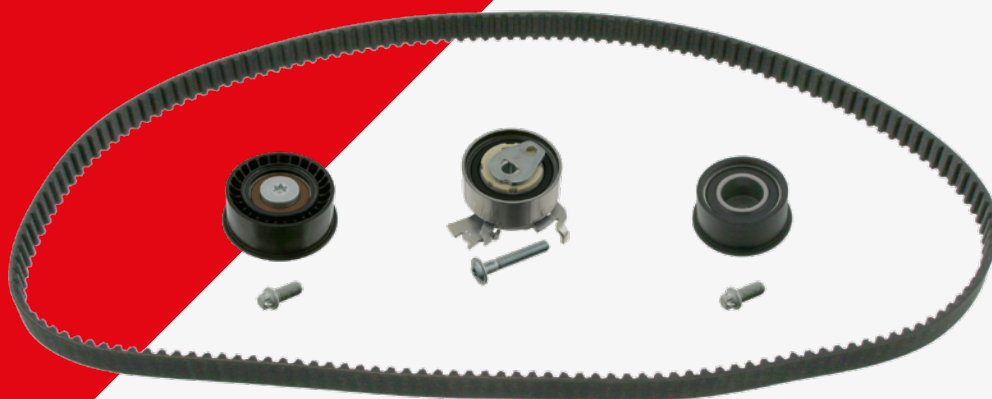

Set zupčastog kaiša

SR

Problem

Može doći do pucanja zupčastog kaiša.

Uzrok

Model remenice je promenjen od strane proizvođača vozila. Kod stare verzije remenice (1) metalni deo je bio blago iznad površine naleganja kaiša, što prouzrokuje oštećenja. Posledica je da se kaiš krivi i puca. Ovo može dovesti i do velikih oštećenja motora.

Rešenje

febi preporučuje da se pre ugradnje seta zupčastog kaiša febi 14110 proveriti da li je deo remenice iznad površine naleganja kaiša i po mogućstvu da se zameni novom verzijom (2) (Opel 5614 430 plan). Zupčasti kaiš bolje naleže na novu remenicu čime se obezbeđuje duži vek trajanja. Važno je i da se nakon zamene remenice zameni i zupčanik radilice (3) (Opel 0614 546) i vijak (4) (Opel 0614 932 Torx).

Važno

Preporučuje se i zamena vodene pumpe!



febi 24314
za 1,4 l i 1,6 l
16V motor



febi 18691
za 1,8 l 16V motor



Opel
5614 430 plan



3

4