



febi 175368

Подходит для:

Toyota Land Cruiser (URJ20*),
 Sequoia (UPK60, USK6*),
 Tundra (UPK5*, USK5*),
 Lexus LX460, LX570 (URJ2)

Двигатель: 1UR-FE, 3UR-FBE, 3UR-FE



RU

Крышка корпуса масляного фильтра

Проблема

Загорается лампа низкого давления масла, и автомобиль теряет мощность, а также работа двигателя становится более шумной.

Причина

Центральная перфорированная опорная трубка может отсоединиться от крышки при снятии старого масляного фильтра. Если это останется незамеченным, внутренний фильтрующий элемент будет деформирован, что уменьшит подачу масла и может привести к критическим повреждениям двигателя.

**Решение**

Перед установкой нового фильтрующего элемента масляного фильтра убедитесь, что перфорированная опорная трубка надежно прикреплена к крышке корпуса масляного фильтра. Если она отсутствует или ослаблена, замените крышку. Не забудьте перед установкой смазать уплотнительное кольцо чистым моторным маслом и затянуть крышку моментом 25 Нм.

Больше технической информации вы найдете в онлайн-каталоге partsfinder.bilsteingroup.com