

febi 180417

Geschikt voor:

Opel / Vauxhall Insignia A 2008 – 2017 SAAB
 9-5 (GR) 2010 - 2012



NL

Laadluchtslang met snelkoppeling

Probleem

Het voertuig ervaart gebrek aan vermogen en slechte prestaties bij het accelereren onder belasting. Waarschuwingslamp motormanagement brandt.

Met behulp van een geschikt diagnosegereedschap kunnen de volgende foutcodes op de motormanagementunit worden geregistreerd:

- P2282 - Luchtmassameter / storing.
- P0299 - Inlaatluchtdruk / Lage druk.
- P2458 - Deeltjesfilterregeneratie / Max. regeneratie

Oorzaak

Constante warme en koude omstandigheden onder de motorkap zorgen ervoor dat de inlaatslang van de turbolader verslechtert. Dit leidt tot scheuren van de slang, waardoor de turbolader minder vermogen kan genereren. Het gevolg is dat de grotere hoeveelheid onbemeten lucht die het verbrandingsproces ingaat, de prestaties van de auto vermindert.

Oplossing

Controleer of de onderdelen van het luchtinlaatsysteem, zoals de luchtmassameter en de laaddruksensor, binnen de toleranties werken.

Als foutcode P2282 wordt weergegeven, controleer dan de toestand van de inlaatslang linksonder van de intercooler/lader - omdat dit onderdeel een bekend probleem is - en vervang hem indien nodig. febi vervangingsonderdeel 180417 is gemaakt volgens de exacte normen van de nieuwste versie van de OE-slang.

Controleer de toestand van de andere intercooler-/laadslangen en vervang ze indien nodig ook.

Als het werk klaar is, moeten de foutcodes uit de ECU gereset worden en moet er met de auto gereden worden om te controleren of de motorprestaties hersteld zijn.

Bezoek voor meer technische informatie: partsfinder.bilsteingroup.com