

odgovara za:

Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

Uporedni br. 6C0 407 621

SR



Set ležaja točka sa ležajevima i maticama za osovine



1



2



3

Problem

Ležaj točka uzrokuje veliku buku tokom vožnje.

Uzrok

Kroz oštećenu zaptivnu ploču voda ulazi u ležaj točka i nastaje rđa, videti slike (1) i (2). Zaptivna ploča (3), koja se nalazi između zgloba za istosmerni rad i glavčine je izrađena od plastike i može se pri vađenju ili zbog spoljašnjih uticaja lako oštetiti. Ako se zaptivna ploča ošteći, ona više ne naleže ispravno. Oštećenje i prljanje zaptivne ploče pospešuje ulaz vode u unutrašnjost ležaja točka. Posledice su prevremen kvar ležaja i velika buka.

Rešenje

Obratite pažnju na oštećenja zaptivne ploče! febi preporučuje zamenu zaptivne ploče pri svakoj ugradnji ležaja točka. Važno: Zaptivna ploča se može kupiti u dve veličine (64 mm i 72 mm). Obavezno obratite pažnju na veličinu točkova u colima!

Pažnja

Upotreba neodgovarajućeg alata pri ugradnji može uzrokovati prevremeni kvar ležaja, kao i prijave grešaka od strane ABS-sistema. Pri ugradnji se obavezno moraju poštovati navodi o popravkama proizvođača vozila!