

# febi 37400, 37401, 37402



Підходить до:

різних моделей Audi, Seat, Škoda та Volkswagen



UA

## Охолоджуюча рідина G12++

### Проблема

Неефективний обігрів салону або недостатнє охолодження двигуна, спричинене частковим засміченням системи охолодження, що призводить до обмеження потоку охолоджуючої рідини.

### Причина

Хімічна реакція та взаємодія охолоджуючої рідини з деякими ущільнювачами та пластиковими елементами системи охолодження, що може призвести до утворення відкладень. Ці відкладення здатні блокувати або обмежувати потік у системі охолодження; це також може спричинити проблеми з рухомими компонентами всередині системи.

### Рішення

Щоб запобігти цій проблемі, систему охолодження та обігріву салону слід регулярно перевіряти на функціональність та ефективність. У випадку зниження ефективності відповідний компонент слід замінити, а систему охолодження промити. Як застереження, ми рекомендуємо здійснювати повну заміну вже залитої охолоджуючої рідини G13 новою охолоджуючою рідиною G12++.

Вода, яка використовується для змішування, має великий вплив на ефективність охолоджуючої рідини, оскільки якість води може відрізнятися залежно від країни та навіть від регіону. Застосована вода повинна мати якість питної води. Якщо це неможливо, ми рекомендуємо використовувати підготовлену воду при змішуванні з концентратом охолоджуючої рідини для доливання або для повної заміни.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)