



подходит для  
Mercedes-Benz W204, W207 и W172



Сравн. № 204 330 00 60



## Сальник с импульсным кольцом ABS

RU



1 СТАРЫЙ



2 НОВЫЙ  
febi 38868



3 febi 36073

### ПРОБЛЕМА

Повреждения рабочей поверхности на поворотном кулаке. Поэтому сальник не может гарантировать хорошего уплотнения, что может привести к преждевременному выходу из строя подшипника.

### ПРИЧИНА

Первоначальная версия сальника (сравн. № 203 330 00 60) была без кольца (рис. 1). Конструкция устроена таким образом, что рабочая поверхность для сальника может слегка повредиться (следы приработки, коррозия). Это приводит к тому, что при замене сальника или ступицы необходимо также заменять и поворотный кулак.

### РЕШЕНИЕ

Сальник ступицы был дополнен со стороны производителя кольцом (см. стрелку на рис. 2). При этом поворотный кулак и передняя ступица остались без изменений. febi рекомендует использование новой версии сальника (рис. 2). Из-за изменений сальника ступицы поворотный кулак при легких повреждениях рабочей поверхности теперь не должен быть заменен, так как теперь это добавочное кольцо служит рабочей поверхностью.

### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Кольцо уже предварительно смонтировано в сальник ступицы и ни при каких обстоятельствах его нельзя извлекать! При демонтаже ступицы (рис. 3) кольцо (в случае его наличия) в большинстве случаев остается на поворотном кулаке и должно быть дополнительно извлечено.