




# febi 40672



**aplicações:**

Seat Altea, Skoda Octavia,  
VW Golf PLUS, Golf V, Passat 5  
entre outros

Referência No. 03C 109 158 A S1

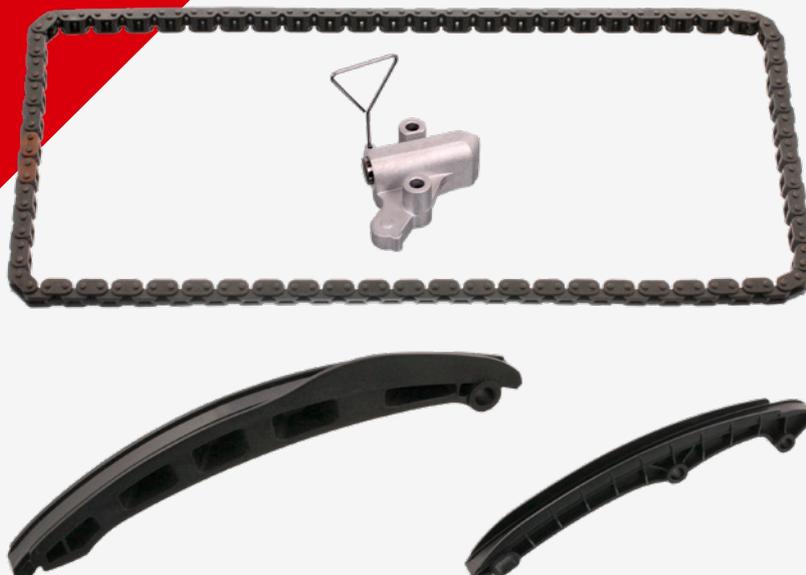

PT



nova versão  
Referência OE 03C 109 088 E  
febi 45084



Tensor da Corrente febi 36484



Corrente de Distribuição 40390

## KIT DE CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO

### Problema

Problemas com a corrente de distribuição em veículos com motores 1.4 TSI.

### Causa

O fabricante da série relatou problemas de qualidade com os componentes individuais. Ferramentas com elevado desgaste usadas durante a produção deixaram limalhas de metal nos elos da corrente. Esta situação conduz ao desgaste prematuro da corrente.

### Solução

Certifique-se que é instalada a última versão dos carretos de regulação da árvore de cames. O fabricante substituiu os carretos de árvore de cames pelos que têm o OE 03C 109 088 E (febi 45084). O fabricante afirma explicitamente que a nova versão deve ser instalada.

### Atenção

Depois da substituição, faça uma atualização do sistema de gestão do controlo do motor para garantir que o motor funciona corretamente!

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)