

febi 45158

45600, 46099, 47673, 47797



Passend für:
Fiat Ducato, Iveco Daily 2,3 & 3,0 Diesel



febi 47797



febi 45600

Drosselklappenstutzen

Problem

Leistungsverlust, das Fahrzeug befindet sich im Notlaufmodus, Drosselklappe funktioniert nicht, Fehlercode „P0638 Drosselklappensteller Steuerbereich/Leistung“ im Motorsteuergerät gespeichert.

Ursache

Bei frühen Modellen kann Wasser in die elektrischen Steckverbinder des Verbindungskabels und der Drosselklappe eindringen. Dies führt zu Korrosion am Kabelbaumstecker und am Steckverbinder, was einen Verbindungsausfall zur Folge hat. Feuchtigkeit kann zudem die Steuerung der Drosselklappe durch Korrosion beschädigen und schließlich zu einem Ausfall des Bauteils führen.

Lösung

Defekte Drosselklappe und Anschlusskabel nach Bedarf austauschen.

Bei den oben aufgeführten Fahrzeugen wurden ab Beginn der Serienproduktion Drosselklappen mit den Teilenummern 7523D und 7497D verbaut.

Der Fahrzeughersteller hat den Lieferanten dieser Teile im Jahr 2009 gewechselt. Daher ist für den Austausch der Drosselklappe bei Fahrzeugen vor 2009 ein Adapterkabel erforderlich.

Für eine umfassende Reparatur sind die **febi Drosselklappen-Sätze** 47797 und 45600 komplett mit Anschlusskabel und Dichtung erhältlich.

Alternativ sind die febi-Adapterkabel 47673 und 46099 für Drosselklappen als Einzelteile erhältlich.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com