

febi 45158

45600, 46099, 47673, 47797



Compatibile con:
Fiat Ducato, Iveco Daily 2.3 e 3.0 Diesel



febi 47797



febi 45600

Corpo farfallato

Problema

Prestazioni ridotte con il veicolo in modalità „emergenza“, corpo farfallato non funzionante, codice di errore „P0638 intervallo di controllo/prestazioni attuatore farfallato“ registrato nella centralina motore.

Causa

I primi modelli possono presentare infiltrazioni d'acqua nei connettori elettrici del cavo di collegamento e del corpo farfallato. Ciò provoca la corrosione del connettore del cablaggio e dei pin del connettore, con conseguente perdita di connettività. L'umidità può inoltre danneggiare il sistema di controllo del corpo farfallato a causa della corrosione, portando infine al guasto del componente.

Soluzione

Sostituire il corpo farfallato difettoso e il cavo di collegamento, se necessario.

Per i veicoli sopra elencati, le valvole a farfalla con i numeri di riferimento 7523D e 7497D sono state installate sin dall'inizio della produzione in serie.

Nel 2009 il costruttore del veicolo ha cambiato il fornitore di questi componenti. Di conseguenza, per la sostituzione del corpo farfallato sui veicoli precedenti al 2009 è necessario un cavo adattatore.

Per una soluzione completa, i **kit corpo farfallato febi 47797 e 45600** sono forniti completi di cavo di collegamento e guarnizione.

In alternativa, i cavi adattatori febi per il corpo farfallato 47673 e 46099 sono disponibili come articoli separati.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com