

**febi 45158****45600, 46099, 47673, 47797**

Aplicações:  
Fiat Ducato, Iveco Daily 2.3 e 3.0 Diesel



febi 47797



febi 45600

## Corpo da borboleta de admissão

### Problema

Desempenho reduzido com o veículo em modo de segurança, corpo da borboleta de admissão sem funcionar, código de avaria "P0638: intervalo de controlo/desempenho do atuador do acelerador" registado na unidade de comando do motor.

### Causa

Os modelos mais antigos podem sofrer de infiltração de água nos conectores do cabo elétrico e do corpo da borboleta de admissão. Isto provoca corrosão no conector do conjunto de cabos e nos pinos do conector, resultando numa perda de conectividade. A humidade também pode danificar o controlo do corpo da borboleta de admissão através da corrosão, levando eventualmente à falha do componente.

### Solução

Substituir o corpo da borboleta de admissão e o cabo de ligação defeituosos, conforme necessário. Nos veículos acima referidos, foram instaladas borboletas de admissão com as referências 7523D e 7497D desde o início da produção em série.

O fabricante do veículo mudou o fornecedor destas peças em 2009. Consequentemente, é necessário um cabo adaptador para a substituição do corpo da borboleta de admissão em veículos anteriores a 2009.

Para uma solução completa, os **Kits de Corpo da Borboleta de Admissão febi 47797 e 45600** incluem o cabo de ligação e a junta.

Em alternativa, os Cabos de Adaptação para o corpo da borboleta de admissão febi 47673 e 46099 estão disponíveis separadamente.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)