

подходит для:  
Mercedes Benz Sprinter, Vito,  
Viano и VW Crafter, LT

RU

## Экономичное решение для ремонта Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano и VW Crafter, LT!



Первыми признаками того, что в области карданного вала есть неполадки и дефекты, являются:

- Шумы из-под днища кузова, чаще всего при определенных оборотах двигателя или скорости автомобиля
- Необычные вибрации
- Посторонние шумы в момент изменения нагрузки

Причиной этому может быть дефектная или изношенная крестовина карданного вала. Это может привести к выходу из строя всей трансмиссии. В случае сомнений рекомендуется замена крестовины.

**Примечание!** Со стороны производителя автомобилей крестовина карданного вала не имеется в продаже отдельно, а только с карданным валом в сборе. Это влечет дорогостоящий ремонт для владельца автомобиля.

**febi предлагает для Вас и Ваших клиентов оптимальное решение для ремонта.**

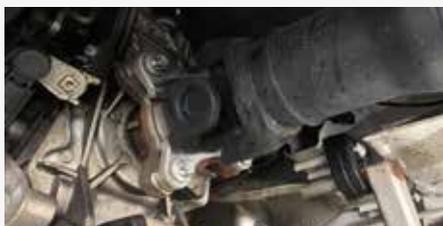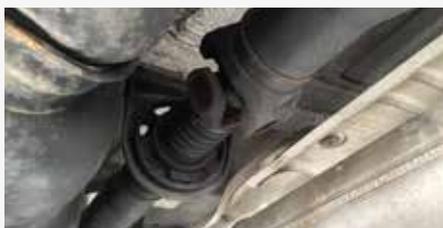

febi	a, mm	b, mm
14512	74.5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

**Вы заменяете только крестовину!**

Это сэкономит средства Вашему клиенту!

**Внимание!**

В системах поиска запчастей часто встречается ситуация, когда одной модели автомобиля соответствуют сразу несколько крестовин. Мы рекомендуем перед заказом новой крестовины снять размеры старой и сравнить с размерами в нашем каталоге. При этом необходимо измерить длину крестовины с легко запрессованными подшипниками (a), а также внешний диаметр одного из четырех подшипников (b).