

# Blue Print

## ADBP210027, ADBP990012, ADV182110



Geschikt voor:

Verskillende modellen van  
Volkswagen, Audi, Seat and Skoda  
uitgerust met de 1.6 en 2.0-liter TDi - motor.



NL

## Oliefilter, oliefilterdeksel, oliefilterbehuizing

### Probleem

Er lekt olie uit de oliefilterbehuizing van de motor.

### Oorzaak

Het oliefilterdeksel en de behuizing, vervaardigd uit harde en duurzame thermoplast, wordt week of is beschadigd als gevolg van herhaaldelijk losdraaien en vastzetten. Dit gebeurt het vaakst wanneer het deksel niet juist is uitgelijnd, of wanneer het te hard is aangedraaid tijdens het vervangen van het filterelement.

### Oplossing

Controleer bij het vervangen van oliefilter ADV182110 het deksel en de behuizing op vervorming of schade aan de schroefdraad. Als er schade wordt vastgesteld vervang dan het deksel door APBP990012 of indien nodig door de complete behuizing ADBP210027.

Breng bij het vervangen en monteren van het nieuw filterelement op de nieuwe o-ringafdichtingen (aan het deksel) schone motorolie aan. Breng het deksel en de filterunit in de behuizing en draai ze in wijzerzin aan tot 25Nm, zoals is aangegeven op het deksel. Vul de motor met verse olie tot aan het.

Meer technische informatie kan u vinden op: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)