

Blue Print

ADJ133302, ADJ133301, ADJ133006, ADJ133007



Aplicações:

Land Rover Defender / Discovery 1
90/110/130 2.5DT 200/300 Tdi entre
1989 e 1998

ADJ133302



PT

SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBRAIAGEM OU FORQUILHA DE DESENGATE

Sintoma

O pedal da embraiagem está preso e torna-se difícil engrenar mudanças. O pedal da embraiagem é pressionado mas não volta à posição inicial.

Ao levantar o pedal manualmente até à sua posição de repouso, este fica bloqueado e não é possível empurrar para baixo a fim de libertar o prato da embraiagem.

Causa

Ao retirar a caixa de velocidades, a forquilha pode apresentar desgaste no ponto de fixação.



Solução

Substituição da forquilha de desengate (ADJ133302).

É aconselhável a verificação do estado da embraiagem e do pino de fixação da forquilha, e substituir se necessário durante a remoção da caixa de velocidades.

Certifique-se que o pino está lubrificado com uma pequena quantidade de lubrificante, antes da sua reinstalação.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com