

Blue Print ADM57652

aplicações:

Ford Ranger 2.5 e 3.0 TDCi, Mazda BT50 2.5 e 3.0 DT



PT

Tensor da Correia de Distribuição

Problema



Tensor brando, fraco ou inadequada tensão da correia após a substituição do tensor.

Causa

Ao instalar um novo tensor, caso o tensor não apresente resistência, antes de instalar a correia, purgue o ar da câmara de pressão de acordo com o seguinte procedimento.

Solução

Antes de instalar a nova correia de distribuição, purgue o ar da câmara de pressão de acordo com o procedimento abaixo.

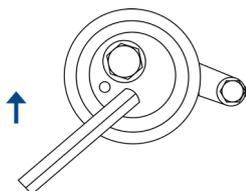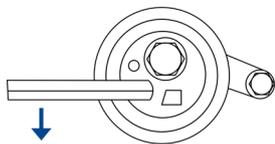

- Instale o tensor no motor.
- Rode o tensor com uma força não superior a 39 Nm usando uma chave sextavada e em seguida, rode no sentido oposto lentamente.
- Repita este procedimento várias vezes.
- Verifique se o êmbolo do pistão tem resistência quando está projetado.
- Se não verificar resistência, repita o processo.

Quando verificar que o tensor está a funcionar corretamente, prossiga com a instalação da correia de distribuição de acordo com as instruções de montagem do fabricante do veículo.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com