

Blue Print ADM58099, ADBP800555, ADBP800612



Aplicações:

Mazda 2 2016-, 3 2014-2016, 6 2014-2016, CX-3 2016-,
CX-5 2013-2016, CX-9 2016-

PT



Casquilho da Barra Estabilizadora

Problema

Ruído proveniente do sistema de suspensão ao circular em superfícies irregulares após a substituição ou lubrificação dos casquilhos da barra estabilizadora.

Causa

Os casquilhos dos veículos acima mencionados são do tipo de aperto, incorporados com o objetivo de prevenir ruídos. Se qualquer tipo de massa ou lubrificante for aplicado nos casquilhos durante a instalação, poderá causar ruído devido ao deslizamento dos casquilhos na barra estabilizadora.

Solução

Para evitar a ocorrência de ruído, nunca aplique qualquer tipo de massa ou lubrificante nos casquilhos da barra estabilizadora dianteira ou traseira.

Ao substituir, instale os casquilhos da barra estabilizadora apenas quando estiverem limpos e secos e não utilize nenhum lubrificante durante o processo de instalação.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com