

Blue Print

ADM58226, ADM58230,
ADM58233C, ADM58236,
ADM58333, ADM58943,
ADM58944



Applicabile a: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (CR), CX-7 (ER), CX-9 (TB), MX-5 (NC), RX-8 (FE)



IT

Kit cuscinetto ruota

Problema

Dopo l'installazione di un nuovo cuscinetto ruota o di un giunto omocinetico, il veicolo emette un suono tipo "click/clunk" quando si muove in avanti o indietro da fermo.

Causa

Il rumore è il risultato di un piccolo movimento tra il cuscinetto ruota/la flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno.

Soluzione

Pulire accuratamente la superficie di accoppiamento tra il cuscinetto ruota/la flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno utilizzando uno sgrassatore adatto. Una volta sgrassata la superficie di accoppiamento, applicare un leggero strato di grasso al molibdeno (Blue Print ADBP550000) tra le due superfici e rimontare il tutto utilizzando un nuovo dado del mozzo.

Fare attenzione a non sporcare di grasso il disco freno o le pastiglie.

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: partsfinder.bilsteingroup.com