

Blue Print ADM59860

Приложение:
Mazda RX8



BG

Mazda RX8 – Ниво на охлаждащната течност в разширителния съд

Свети лампата за антифриза, при нормално ниво, на Mazda RX8?

Проблемът:

При Mazda RX8 често прави проблем поплавъкът на сензора за нивото на охлаждащната течност. Това се случва заради влошаване на повърхността на поплавъка на сензора, което позволява навлизане на течност в него, причинявайки потъването му и отчитане на грешен сигнал.


Симптомите:

Лампата за охлаждащната течност на таблото свети постоянно или присветва, показвайки ниско ниво на течността, дори когато нейното ниво е нормално.


Решение:

Сензорът и поплавъкът не се предлагат поотделно, което означава, че единственият правилен ремонт е замяната на целия разширителен съд.

Сега Blue Print предлага разширителен съд с OEM качество с променен поплавък на сензора - **ADM59860**.

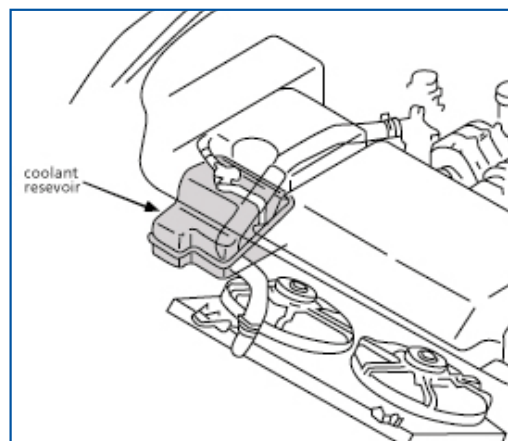

Бележка: Трябва да внимавате при откачането на маркуча показан на снимката по-долу, за да избегнете повредата на щуцера на радиатора.

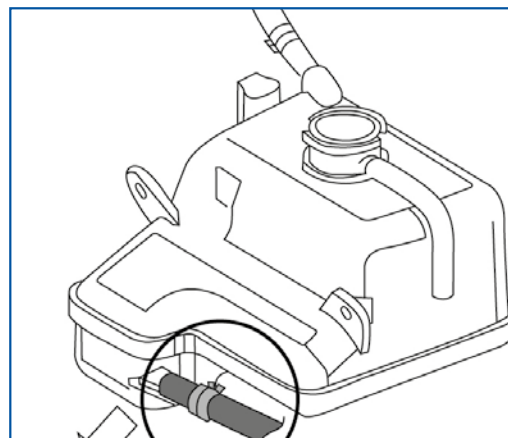

Пълната гама резервни части е налична на: partsfinder.bilsteingroup.com