

Blue Print ADM59860

Aplicaciones:
Mazda RX8



ES

Mazda RX8 – Depósito de expansión

En el Mazda RX8, ¿se enciende el testigo del refrigerante a pesar de que el nivel es correcto?

El error:

El sensor de nivel de refrigerante es una pieza que falla habitualmente en el Mazda RX8 a causa deterioro de la superficie de la boya del sensor, lo que hace que le entre refrigerante y por lo tanto la boya se hunda con el peso y de una lectura falsa.


Los síntomas:

El indicador del nivel de refrigerante del salpicadero estará encendido permanentemente o bien parpadeará, indicando así un bajo nivel de refrigerante aunque el nivel de refrigerante sea el adecuado.


La solución:

El sensor y la boya no están disponibles por separado, es decir, la única reparación posible es sustituir el conjunto.

Ahora Blue Print ofrece un depósito de expansión (**ADM59860**) de la misma calidad que el del fabricante de la referencia original y que está cubierto por una garantía de tres años de Blue Print.

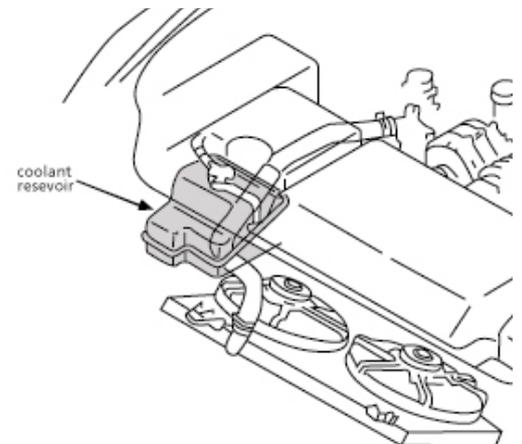

Note: Retire el tubo del refrigerante que se muestra en la siguiente imagen cuidadosamente para evitar dañar la salida del radiador.

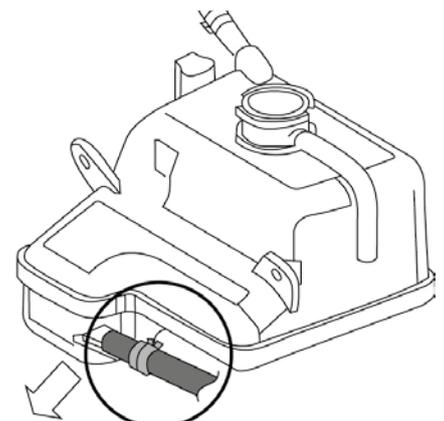

Para obtener más información técnica visite: partsfinder.bilsteingroup.com