

Blue Print ADM59860

Toepassing:
Mazda RX8



NL

Mazda RX8 – Koelvloeistofpeil expansievat

Mazda RX8 lampje koelvloeistof aan bij het juiste peil?

De fout:

De sensorvlotter van het koelvloeistofpeil is een onderdeel van de Mazda RX8 dat vaak defect is.

Dit wordt veroorzaakt door een verslechtering van het oppervlak van de sensorvlotter, waardoor deze koelvloeistof opneemt en de vlotter zinkt en dus een verkeerde aflezing geeft.


De symptomen:

Het lampje voor koelvloeistofpeil op het dashboard blijft branden of knippert om een laag peil aan te geven, ook wanneer het koelvloeistofpeil correct is.


De oplossing:

De sensor en vlotter zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. De enige permanente reparatie is de vervanging van het volledige expansievat.

Blue Print levert nu een OEM hoogwaardig expansievat met een sensorvlotter voor het koelvloeistofpeil met herziene specificatie – **ADM59860**

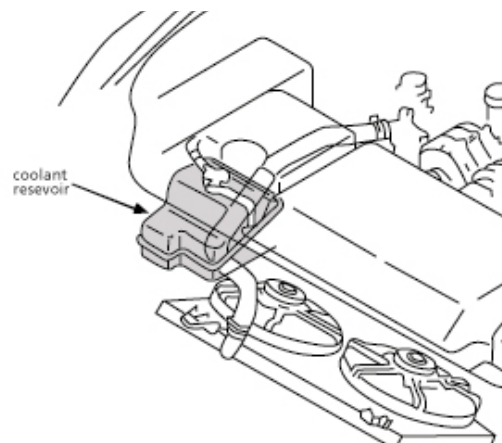

N.B.: Bij verwijdering van de koelvloeistofslang zoals in onderstaande afbeelding moet u zorgvuldig te werk gaan om schade aan de uitlaat van de radiator te voorkomen.

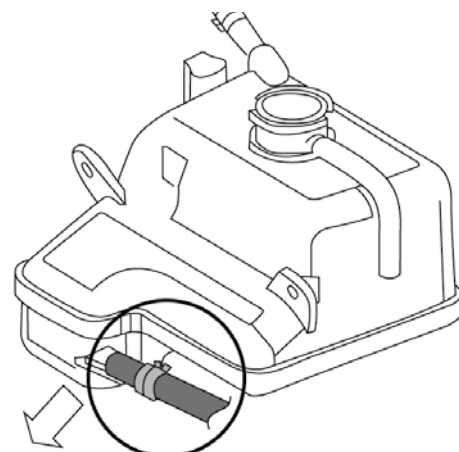

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com