

Blue Print ADM59860

Aplicações:
Mazda RX8



PT

Mazda RX8 – Reservatório do Líquido de Refrigeração

A luz indicadora do líquido de arrefecimento do Mazda RX8 permanece acesa quando o nível está correcto?

A avaria:

A bóia do sensor de nível do líquido de arrefecimento é um componente que apresenta frequentemente avaria no Mazda RX8.

Esta é causada pela deterioração da superfície da bóia do sensor que permite que absorva líquido de arrefecimento, fazendo com que a mesma afunde e forneça uma leitura errada.


Os sintomas:

A luz indicadora do nível de líquido de arrefecimento no painel de instrumentos permanece acesa ou pisca indicando um nível baixo de líquido de arrefecimento, mesmo quando o nível de líquido de arrefecimento está correcto.


A solução:

O sensor e a bóia não estão disponíveis em separado, o que significa que a única reparação permanente é a substituição do conjunto completo do depósito.

A Blue Print fornece agora um depósito de qualidade OEM com uma bóia de sensor do líquido de arrefecimento com especificação revista – **ADM59860** – que se encontra abrangida pela Garantia de Três Anos completa da Blue Print.

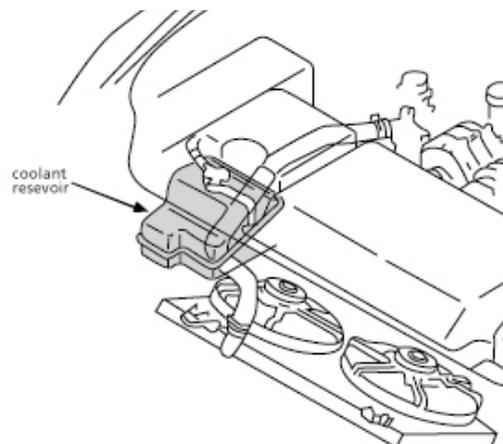

Nota: Deve ter-se cuidado ao remover o tubo do líquido de arrefecimento ilustrado na imagem abaixo, de modo a evitar danos na saída do radiador.

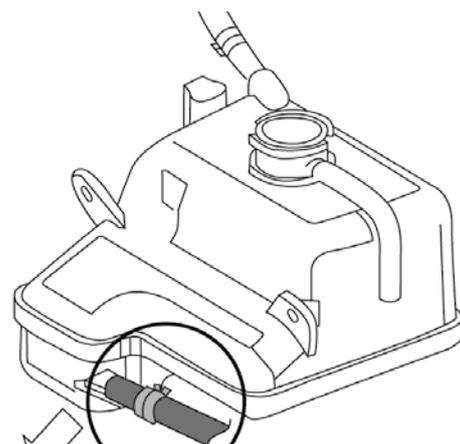

Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com