

Blue Print ADM59860

Primene:
Mazda RX8



SR

Mazda RX8 – Nivo rashladne tečnosti u ekspanzionom rezervoaru

Mazda RX8 upaljena lampica za rashladnu tečnost kada je nivo odgovarajući?

Defekt:

Kvar plovka senzora nivoa rashladne tečnosti je uobičajena pojava kod Mazde RX8.


Ovo je uzrokovano propadanjem površine plovka senzora, što mu omogućava da upija rashladnu tečnost, što dovodi do tonjenja plovka i lažnog očitavanja.

Simptomi:


Lampica za nivo rashladne tečnosti na instrument tabli ili ostaje upaljena ili trepti ukazujući na nizak nivo rashladne tečnosti, čak i kada je nivo rashladne tečnosti u stvari odgovarajući.

Rešenje:

Senzor i plovak se ne mogu nabaviti odvojeno, što znači da je jedina trajna popravka zamena kompletnog sklopa ekspanzionog rezervoara. Blue Print sada ima u ponudi kvalitetan ekspanzioni rezervoar kao deo za prvu ugradnju sa plovkom senzora nivoa rashladne tečnosti čija je specifikacija revidirana –ADM59860

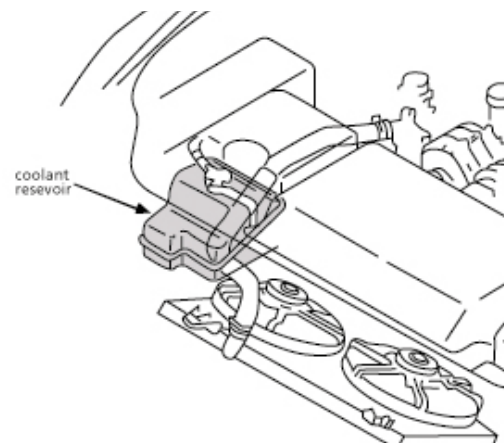

Važno: Potrebno je pažljivo skinuti crevo rashladne tečnosti kao što je prikazano na slici niže dole kako bi se izbeglo oštećenje ispusta na hladnjaku.

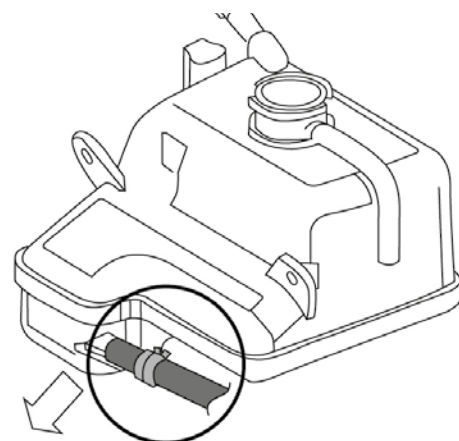

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com