

febiEXAKT



Обтегач ангренажна верига

febi no. 26751

Оригинален no. 271 050 06 11

приложение в:
Mercedes-Benz M271 двигатели



>> ПРОБЛЕМ:

Може да се появи тракащ шум в зоната на верижното задвижване при определени работни условия въпреки, че обтегачът и ангренажната верига са монтирани правилно.

>> ПРИЧИНА:

Производителят промени дизайна на обтегача на веригата. Първоначално поставяната версия на обтегача (OE ном. 271 050 04 11) има еднопосочен клапан. В новата променена версия (OE ном. 271 050 06 11) еднопосочният клапан е премахнат (вижте сн.1).

Обтегачът на веригата е завит в опората, която има вграден едопосочен клапан (вижте сн.2). Този клапан контролира количеството на маслото така, че буталото на обтегача да е постоянно под налягането на маслото, даже при промените в налягането му.

Ако еднопосочният клапан в опората не работи нормално, маслото има възможност да изтече обратно. В резултат обтегачът не може да обтяга веригата нормално, въпреки замаяната на обтегача. Това може да доведе до повреда на двигателят, особено при стартиране и при тежко натоварване.

>> РЕШЕНИЕ:

За да отстраните гореописаният проблем febi bilstein препоръчва замаяната на опората, когато се сменя обтегача с новата му версия. febi bilstein предлага 2 комплекта (febi 40953 и febi 40954), които включват опората с вграден еднопосочен клапан.

Регистрирайте се сега за официалните febi bilstein бюлетини и ще получавате автоматично по имейл най-новата техническа информация!

Повече информация може да намерите на: www.febi.com

