

febiEXAKT



Zatezač lanca

febi br. 26751

OE br. 271 050 06 11

odgovara:
Mercedes-Benz M271 motorima



>> PROBLEM:

Buka koja dolazi od lanca se može javiti u nekim režimima rada, čak i ako su lanac i zatezač pravilno ugrađeni.

>> UZROK:

Proizvođač je promenio dizajn zatezača. Originalni zatezač (Repl. no. 271 050 04 11) sadrži nepovratni ventil. Na novoj modifikovanoj varijanti (Repl. no. 271 050 06 11), nepovratni ventil je uklonjen (slika 1).

Zatezač lanca je namontiran na nosač koji sadrži nepovratni ventil (slika2). Ovaj ventil kontroliše količinu ulja, tako da je klip zatezača pod konstantnim pritiskom bez obzira na fluktuacije pritiska ulja u sistemu.

Ukoliko nepovratni ventil na nosaču ne radi ispravno, ulje se može vratiti iz zatezača, a kao rezultat toga zatezač ne daje dovoljnu silu zatezanja ako je zatezač promenjen. Sve ovo može dovesti do oštećenja motora, naročito prilikom startovanja ili u radu pod velikim opterećenjem.

>> REŠENJE:

Da bi se ovaj problem izbegao, febi bilstein preporučuje da se zameni i nosač, zajedno sa zatezačem novije konstrukcije. febi bilstein nudi dva seta (febi 40953 i febi 40954), koja sadrže nosač sa integrisanim nepovratnim ventilom.

Registrujte se za zvanična febi bilstein obaveštenja i automatski ćete dobijati najnovije tehničke informacije na email!

Više informacija možete pronaći na: www.febi.com

