


# Blue Print

ADA102109, ADC42115,  
ADK82104, ADK82106,  
ADK82107, ADN12121



Aplicações:

Veículos Suzuki equipados com filtro de partículas para motores diesel, vários modelos

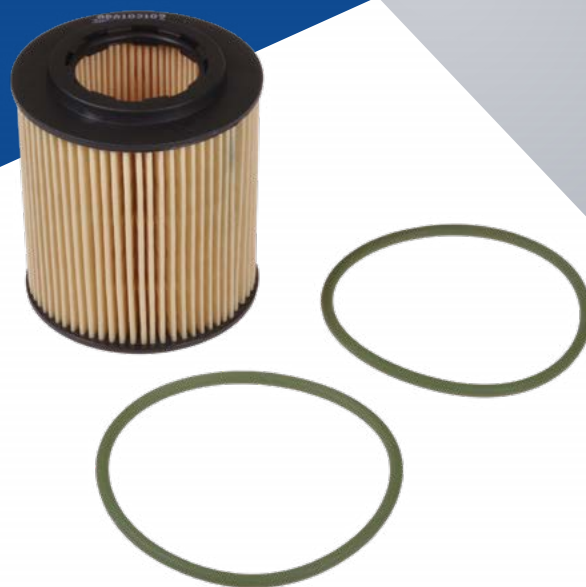

PT

## Filtro de Óleo

### PROBLEMA

A luz de aviso de mudança do óleo está permanentemente acesa e o condutor não compreende ou ignora, continuando a utilizar o veículo sem mudar o óleo.

### CAUSA

O óleo de motor em veículos equipados com filtro de partículas para motores a diesel é demasiado diluído pelo combustível. O óleo deteriora-se e a viscosidade do mesmo é reduzida, influenciando a capacidade de lubrificação. Isto pode acontecer quando o veículo é utilizado para pequenas ou até longas distâncias a uma velocidade mais reduzida. O veículo reconhece que o óleo está deteriorado, acendendo a luz de aviso de mudança do óleo de forma a alertar o condutor.

### SOLUÇÃO

Substituição do óleo de motor, do filtro e fazer *reset* à luz de aviso do óleo.

Para mais informações visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)